


1

PROGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH przy remoncie konserwatorskim elewacji i dachu kościół parafialny pw Św. Wojciecha w Bolesławiu zlokalizowanego na działce Nr 817 identyfikator 120401_2.0001

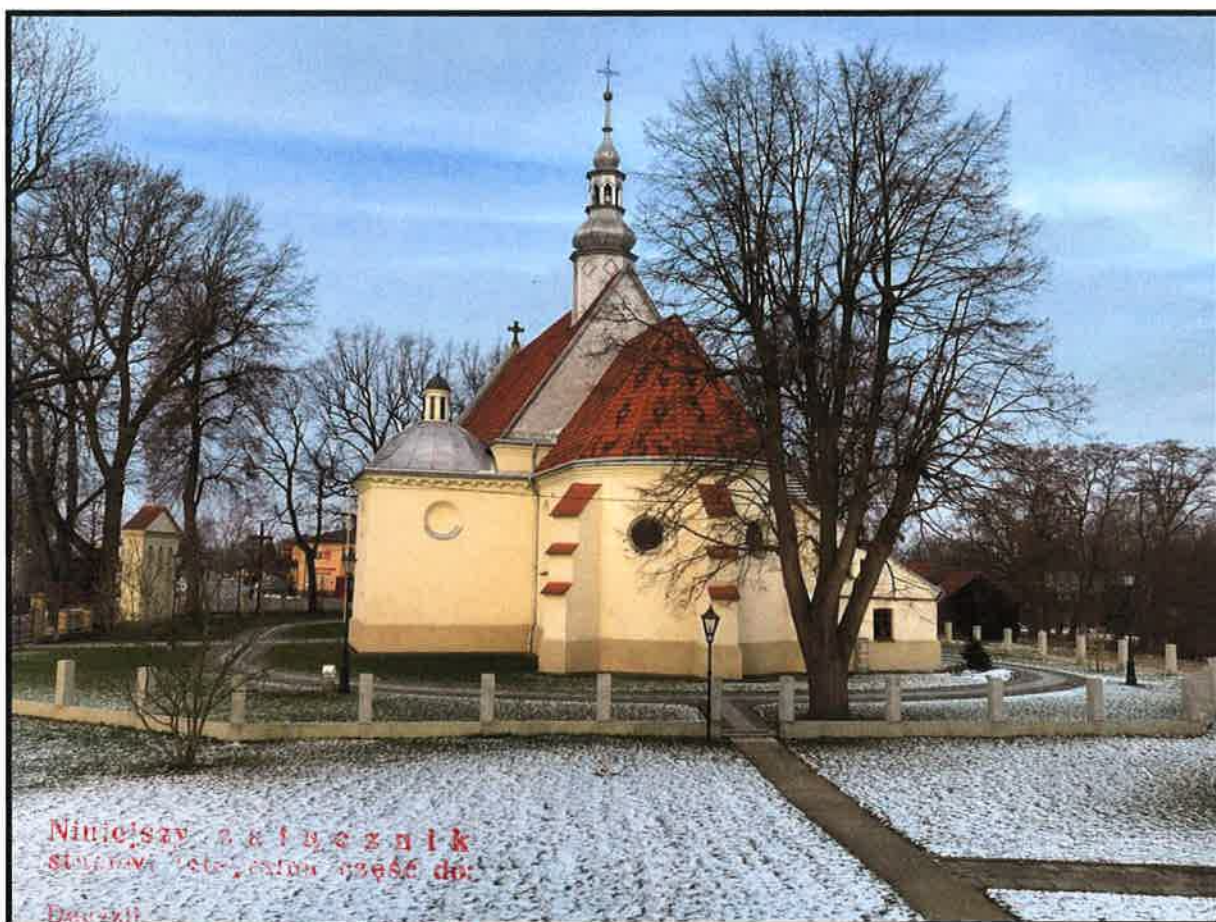

Niniejszy załącznik
stanowi załącznik nr 1 do:

Dokument

Postanowienie 576/2023/14

Postanowienie

Opinia

z dnia 2023-12-07

Z up. Małopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Wojciech Gładysz

Program opracowała: arch. Elżbieta Langer

Projektowanie Architektoniczne ELŻBIETA LANGER mgr inż. architekt uprawnienia budowlane nr 133/83 uprawnienia urbanistyczne nr 883/89 32-700 Bochnia, ul. Konstytucji 3 maja 27/19 tel. (0-14) 811 14 89, 500 076 549 NIP 866 112 16-55	
---	--

Bochnia, listopad 2023 r.

PROGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH

przy remoncie konserwatorskim elewacji i dachu kościoła parafialnego pw św. Wojciecha w Bolestawiu;

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Obecny kościół został zbudowany w miejscu wcześniejszego drewnianego w latach 1605-1632 z fundacji Stanisława Ligęzy, starosty opoczyńskiego i ukończony staraniem Jana Koziętulskiego. Kościół w latach 1890-1891 został przebudowany. Jest to obiekt o cechach renesansowo-barokowych, ale przekształcony i pozbawiony cech stylowych poza późnorenesansowa kaplica Ligezów, murowany, jednonawowy z półkoliście zamkniętym prezbiterium, po jego obu bokach dwie przybudówki zakrystyjne po obu stronach nawy symetrycznie usytuowane kaplice - od południa kaplica Ligezów w 1605 roku z sygnaturą budowniczego. Od południa do nawy przylega kruchta. Nawa kościoła przekryta jest dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną zakładkową, w kalenicy wieżyczka na sygnaturkę o barokowej formie z latarnią, pokryta blachą. Prezbiterium przekryte dachem wielospadowym pokrytym dachówką identyczna jak nawa, ściana szczytowa pomiędzy nawą a prezbiterium pokryta blachą, kaplice przekryte kopułami z latarnią, pokrytymi blachą.

Kościół jest w dość dobrym stanie technicznym, jest użytkowany i na bieżąco konserwowany. W roku 2008 przeprowadzono remont elewacji, malowanie dachów oraz częściowo wymieniono rynny i rury spustowe. Aktualnie pokryte blachą części dachu, powierzchnie kopuł i wieżyczki na sygnaturkę wymagają pilnego malowania - farba miejscami łuszczy się, widoczne są nieliczne pęcherze i złuszczenia. Rynny i rury spustowe wymagają przeglądu, oczyszczenia i częściowej wymiany.

OPIS PLANOWANYCH ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH.

W ramach remontu planuje się:

- pomalowanie blaszanych kopuł nad kaplicami, dachów pulpitowych nad przybudówkami zakrystijnymi, wieżyczki na sygnaturkę, okapnika i blachy pokrywającej ścianę szczytową pomiędzy nawą a prezbiterium wraz z przegłędem pokryć i zaciśnięciem rąbków (łączeń);
- wymianę w niezbędnym zakresie rynien i rur spustowych;
- remont cokołu poprzez uzupełnienie ubytków tynku, odgrzybienie i pomalowanie;


Kolejność wykonywania robót budowlanych:

1. W pierwszej kolejności należy dokładnie oczyścić przeznaczone do przemalowania powierzchnie pokryte blachą i przygotować podłoże dla zapewnienia farbie maksymalnej przyczepności. Powierzchnie należy oczyścić mechanicznie w celu pozbycia się tłustych plam, starych powłok, wybrzuszeń, zanieczyszczeń emisyjnych oraz porostów za pomocą narzędzi ręcznych (szczotek stalowych, skrobaków) lub mycie wodą za pomocą myjki ciśnieniowej.
2. Po wyschnięciu powierzchni należy sprawdzić, czy została wystarczająco oczyszczona ze wszystkich zanieczyszczeń i czy nie usunięte stare warstwy farby wystarczająco mocno przylegają do podłoża;
3. Końcowy etap to malowanie powierzchni poprzez natrysk farbą gruntującą + nawierzchniową łącznie, masowanie dwukrotnie po wyschnięciu pierwszej warstwy - co pozwala na uzyskanie zabezpieczenia antykorozyjnego przy jednoczesnym wykończeniu powierzchni wybranym kolorem. Postuluje się zastosowanie farby Nobiles Dach i Rynna lub REMMERS w kolorze szaro-srebrzystym (powtarzającym istniejącą kolorystykę).
4. Przegląd i niezbędna wymiana części rynien i rur spustowych na identyczne w materiale, wymiarach i wykończeniu, wymalowanie blachy okapnikowej.
5. Uzupełnienie brakujących, wybruszonych i wykruszonych fragmentów tynku na cokole tynkiem renowacyjnym szerokoporowym REMMERS, usunięcie porostów i pleśni z dolnych części cokołu poprzez przemalowanie środkiem odgrzybiającym i pomalowanie całego cokołu farbą REMMERS w kolorze o dwa tony ciemniejszym niż całość elewacji; kolor położony na ścianie winien być zaakceptowany przez projektanta.

Prace te będą wykonywane przez uprawnioną firmę, posiadającą umiejętności, maszyny i materiały umożliwiające konserwatorskie wykonanie planowanej inwestycji, na podstawie uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków programu prac remontowych i pod jego ścisłym nadzorem. Wszelkie wątpliwości oraz ew. drobne, nieistotne odstępstwa od niniejszego programu należy rozstrzygać na bieżąco przy udziale autora opracowania i służb konserwatorskich.

Projektowanie Architektoniczne
ELŻBIETA LANGER
mgr inż. architekt
uprawnienie budowlane nr 133/80
uprawnienie projektacyjne nr 883/89
32-700 Bochnia ul. Konstytucji 3 maja 27/ b
tel (0-14) 811 14 89 500 076 548
NIP 661-215-000


PLAN SYTUACYJNY skala 1:500

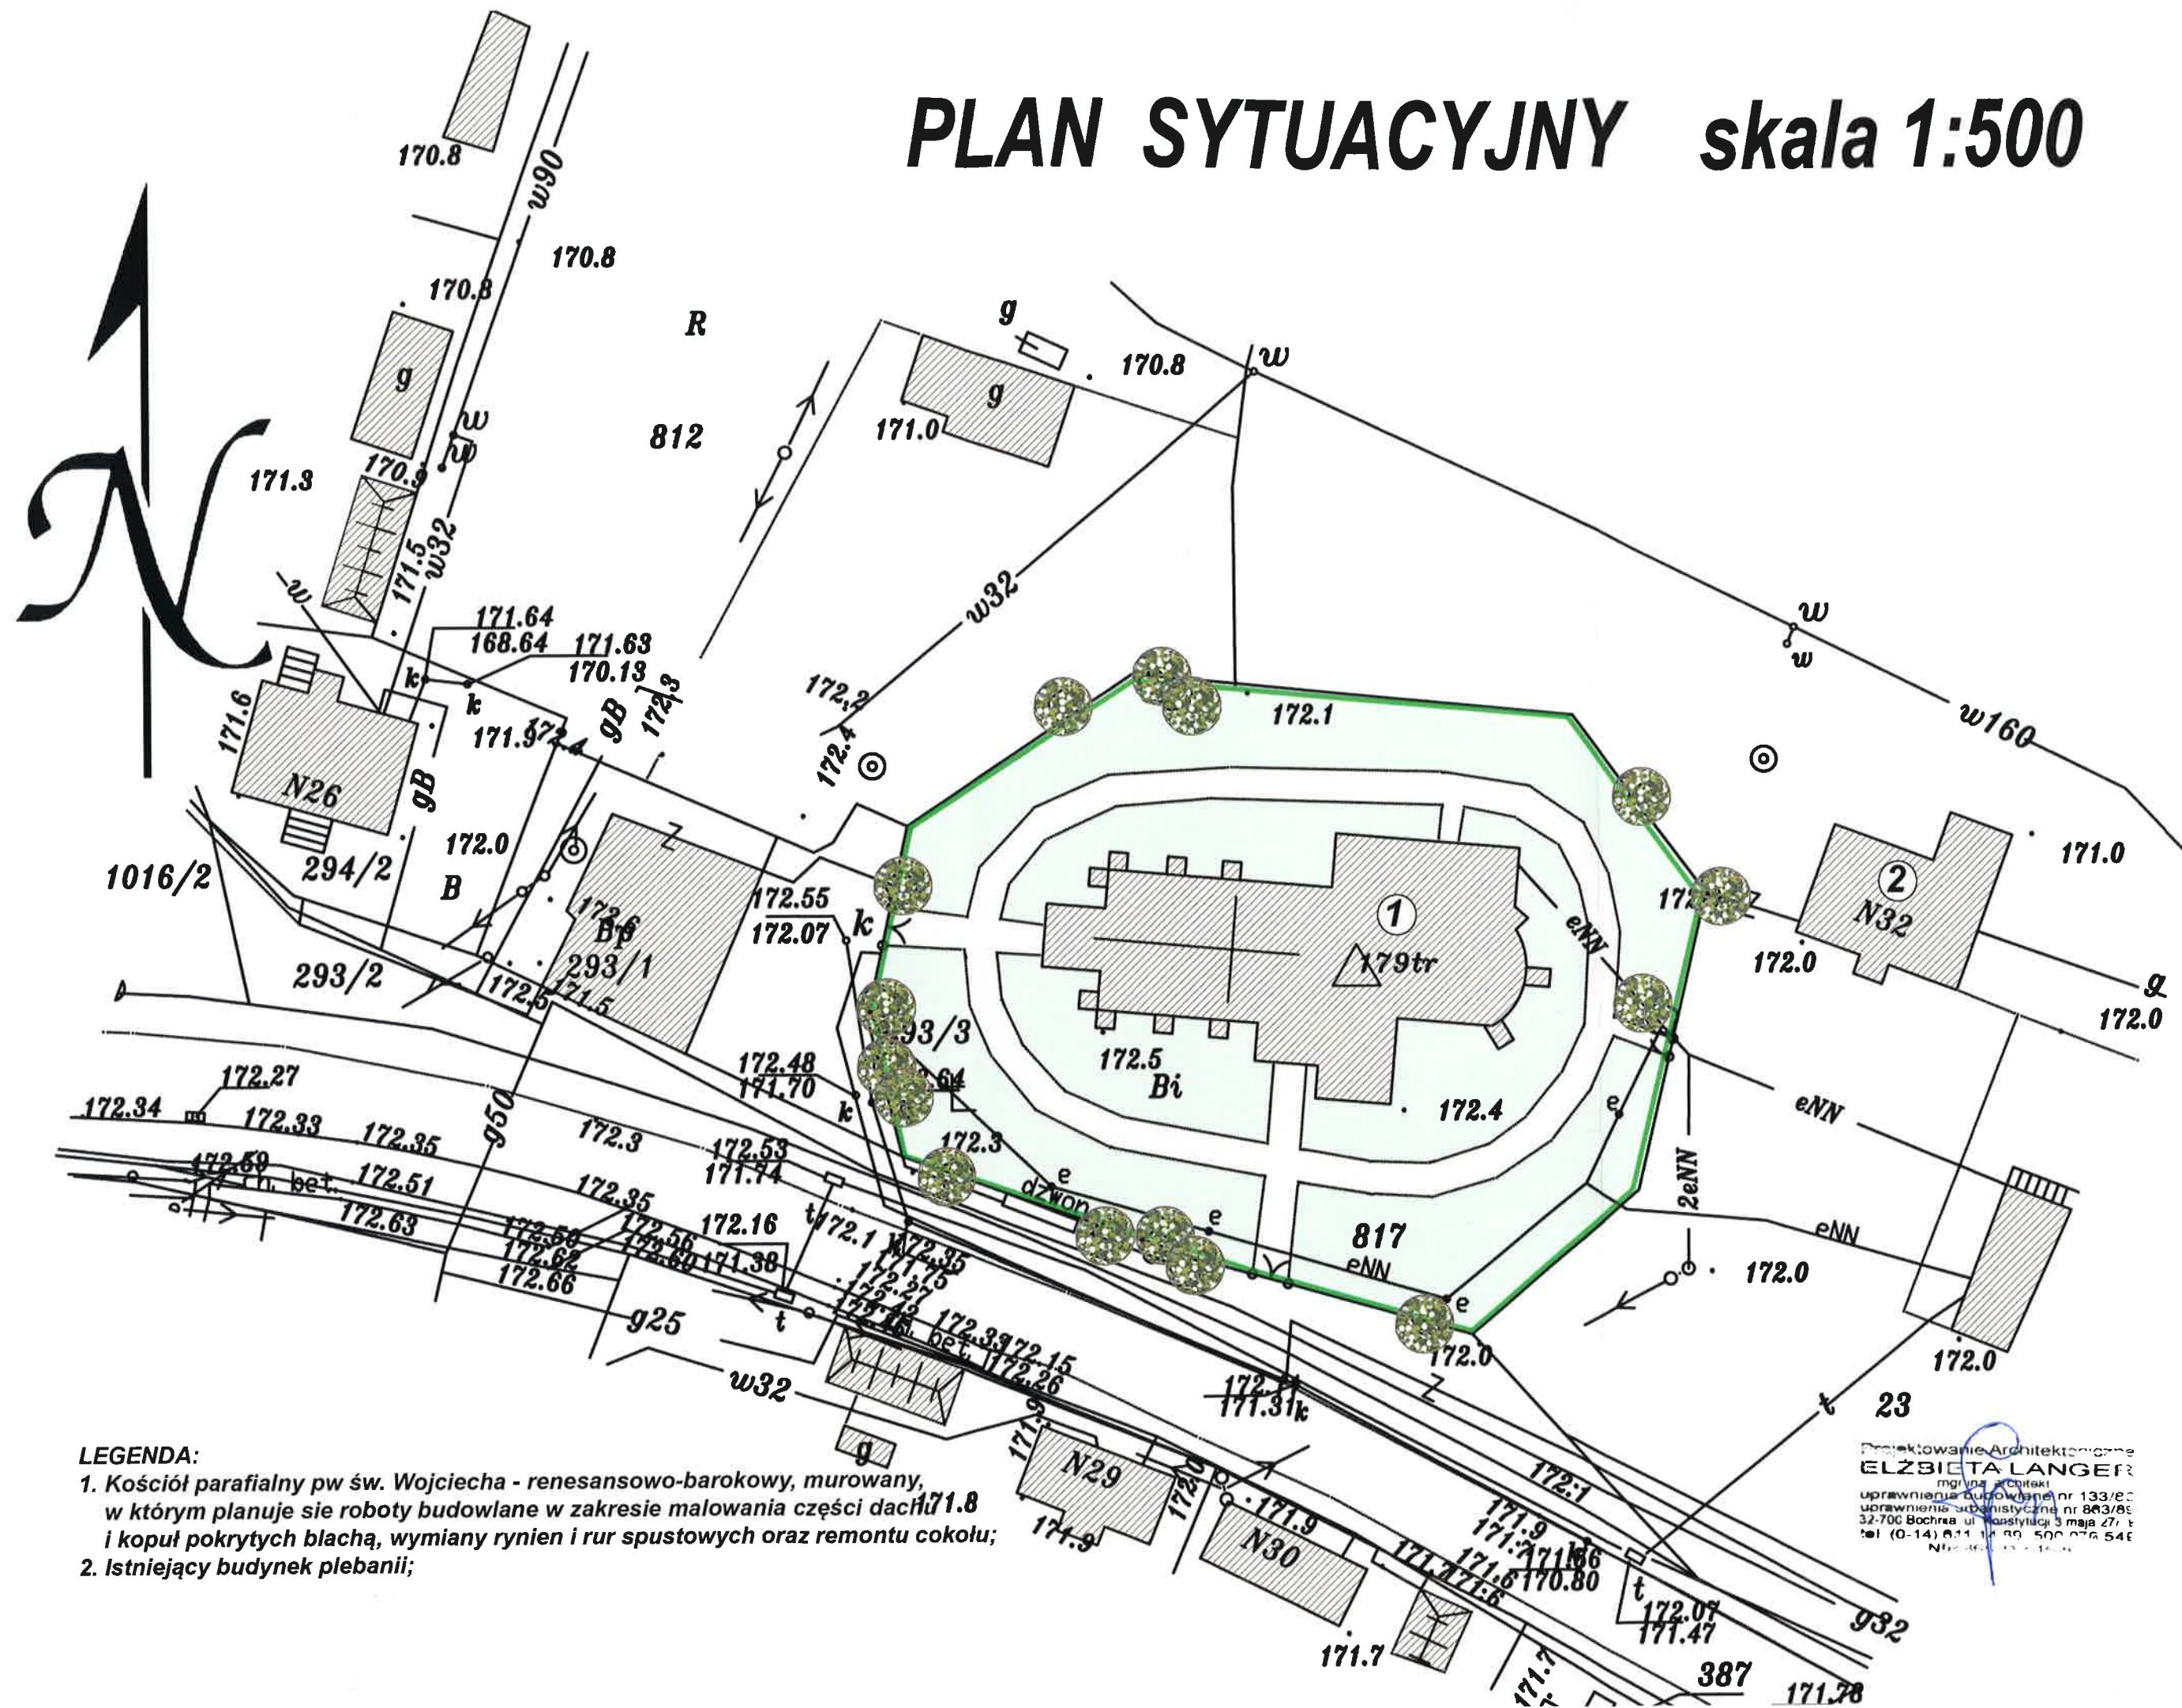

Zakres planowanych robót remontowych:



Projektowanie Architektoniczne
ELŻBIETA LANGER
mgr inż. architekt
uprawnienia budowlane nr 133/82
uprawnienia inżynierskie nr 883/85
32-700 Bochnia ul. Konstytucji 3 Maja 27/ b
tel (0-14) 811 14 88 500 076 545
NIP 662-112-140-14

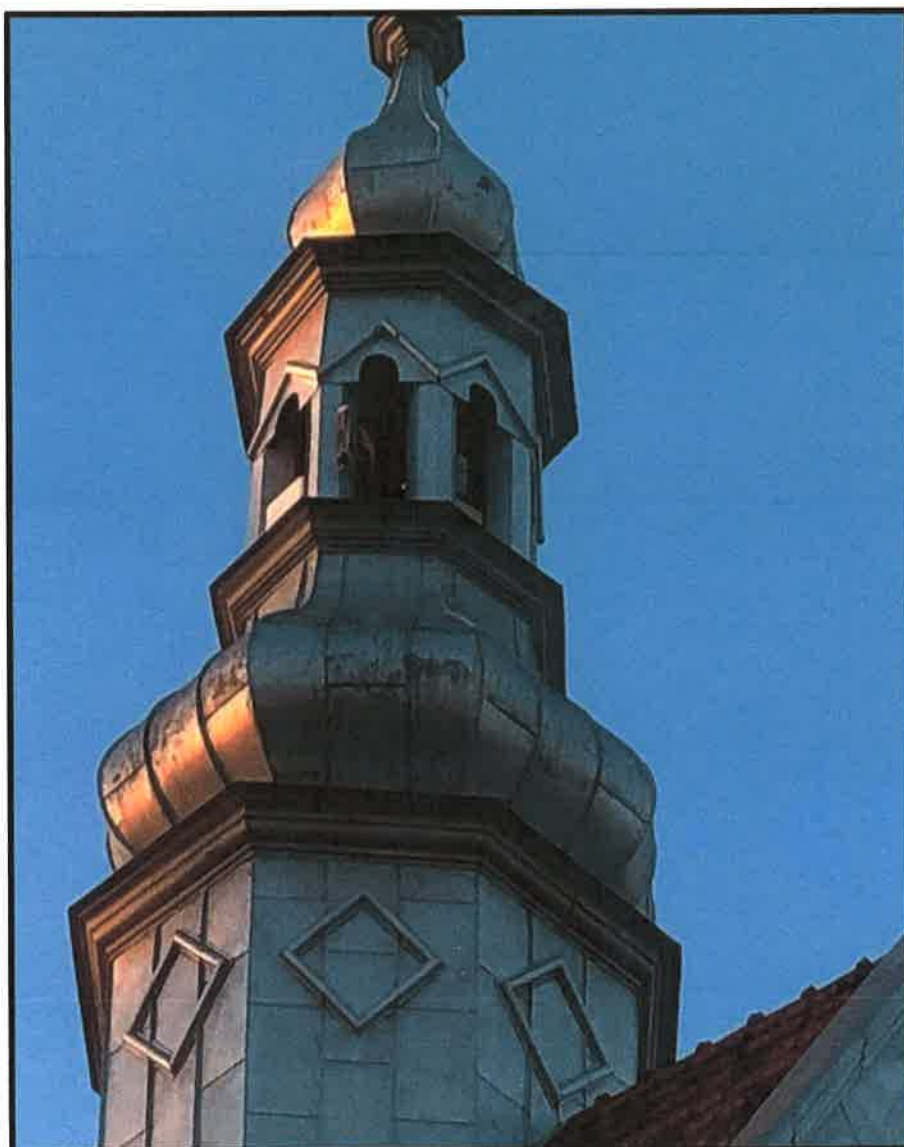

**Wieżyczka na sygnaturkę w kalenicy dachu nawy kościoła -
widoczna korozja pokrycia;**

Projekty i wykonanie architektury
ELŻBIETA LANGER
 mgr inż. architekt
 uprawnienia budowlane nr 133/82
 uprawnienia inżynierskie nr 883/88
 32-700 Bochnia ul. Konstytucji 3 Maja 27/1
 tel (0-14) 611 14 16 500 076 548
 NIP 462 12 16-50



Stan techniczny rynien i rur spustowych;



Stan techniczny cokołu;



Stan techniczny cokołu - widoczne pleśnie i gorosty, tynk miejscami wykruszony,

Projektowanie Architektoniczne
ELŻBIETA LANGER
 mgr inż. architekt
 uprawnienia budowlane nr 133/82
 uprawnienia urbanistyczne nr 863/82
 32-700 Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 27/1
 tel. (0-14) 631 14 39, 500 076 542
 NIP 666-112 16-55



Widok kościoła od strony zachodniej - główne wejście i brama Nr 1;



Widok od strony południowej i na bramę Nr 2