

STANISŁAW DĄBROWSKI
34-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Berka Josekowicza 5
tel. 14 642 84 81, fax 14 642 82 29
e-mail: stas@stas.pl

ZADANIE OŚCIEŻA - PŁAN

Nr. 24 / 2012

z dnia 28.02.2012 r.

3.

PROJEKT BUDOWLANY

remontu konserwatorskiego ogrodzenia
i drogi procesyjnej kościoła parafialnego
pw św. Wojciecha BM w Bolesławiu;



Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw św. Wojciecha BM
w Bolesławiu, powiat Dąbrowa Tarnowska

Lokalizacja: działka Nr 817 w Bolesławiu

Niniejszy załącznik
stanowi integralną część
Zaproszenia do Budowy
Konserwatorskiego Ogrodzenia i Drogi
Procesyjnej w Bolesławiu

Decyzja

Podpisano dnia 28.02.2012 r. w Bolesławiu
Pracownia Projektowa

Opisano

Wykonano na podstawie
dokumentacji projektowej

28 MAR 2012 Projektant: arch. Elżbieta Langer
ul. Konstytucji 3-Maja 27/19, 32-700 Bochnia

Zaproszenie do Budowy
Konserwatorskiego Ogrodzenia i Drogi
Procesyjnej w Bolesławiu

Wykonano na podstawie
dokumentacji projektowej



Bochnia,

marzec 2012 r.

Opracowanie zawiera:

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | Projekt zagospodarowania w skali 1:500
wraz z kopią z map zasadniczej, ewidencyjnej
i wypisem z rejestru gruntów | str. 2 - 5 |
| 2. | Opis techniczny +oświadczenie z art. 20 pb i kopie
uprawnień projektanta | str. 6 - 14 |
| 3. | Projekt remontu przęsła w skali 1:10 | str. 15 |
| 4. | Projekt remontu bramy w skali 1:10 | str. 16 |
| 5. | Projekt remontu drogi procesyjnej w skali 1:10 | str. 17 |
| 6. | Projekt czapy słupka przy bramie w skali 1:10 | str. 18 |
| 7. | Inwentaryzacja fotograficzna - przęsła | str. 19 |
| 8. | Inwentaryzacja foto - ogrodzenie i obejście kościoła | str. 20 |
| 9. | Inwentaryzacja fotograficzna,
ogrodzenie i droga procesyjna | str. 21 |
| 4. | Inwentaryzacja fotograficzna z opisem sposobu
i zakresu prowadzenia remontu; | str. 22 |

Projektant projektu budowlanego:

Architektura (projekt remontu): arch. Elżbieta Langer



Podstawowe dane techniczne:

Długość ogrodzenia:	ok. 185 mb;
Ilość bram: dwie bramy o szer. 4.20 m. i furtka;	
Wysokość ogrodzenia (murek + przęsła):	ok. 1.70 m
Powierzchnia drogi procesyjnej wraz z dojazdami:	ok. 500 m ²
Długość opaski wokół kościoła (szer. 50 cm):	ok. 120 mb;

A

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw św. Wojciecha BM w Bolesławiu
Projekt remontu i ogrodzenia kościoła, drogi procesyjnej i oświetlenia terenu:

skala 1:500

1000

- [illegible]

Figure 1

1. **Identify the main components of the system.**
 2. **Describe the function of each component.**
 3. **Explain the flow of information and materials.**
 4. **Discuss the role of each component in the overall system.**
 5. **Identify the key stakeholders and their roles.**
 6. **Describe the process flow and the sequence of activities.**
 7. **Explain the importance of each component in the system.**
 8. **Discuss the challenges and opportunities associated with the system.**
 9. **Identify the key performance indicators (KPIs) and their targets.**
 10. **Describe the monitoring and control mechanisms.**
 11. **Explain the role of each component in the system's performance.**
 12. **Discuss the impact of the system on the organization and its stakeholders.**
 13. **Identify the key risks and their mitigation strategies.**
 14. **Describe the system's architecture and its components.**
 15. **Explain the role of each component in the system's architecture.**
 16. **Discuss the system's performance and its impact on the organization.**
 17. **Identify the key stakeholders and their roles in the system.**
 18. **Describe the system's process flow and its components.**
 19. **Explain the role of each component in the system's process flow.**
 20. **Discuss the system's performance and its impact on the organization.**

.....

[illegible][illegible][illegible]

Abstract

1. [Download the software](#)

1000

[illegible]

11-40000 K.A. KRAJOWA KANCELARIA
w Dąbrowie Tarnowskiej
11-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Borka Koscielnicza 5
tel. 0142 447 52 51 fax 0142 22 22

Województwo: małopolskie
Powiat: dąbrowski
Jednostka ewidencyjna: Bolesław [120401_2]
Obszar ewidencyjny: Bolesław [Nr 0001]

WYDZIAŁ KANCELARII I PRACY KANCELARSKIEJ
w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Borka Koscielnicza 5
tel. 0142 447 52 51 fax 0142 22 22

(Nazwa organu wydającego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: 28.02.2012 13:12:38

Nr jednostki rejestrowej: 0252 KW TR1D00007908/3

Osoby: 1

Udział Forma udziału	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 własność	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA, PODWÓŁ ŚWI. WŁOCIECHA, REGION - NP - księżka Bolesław

Działy ewidencyjne: 1

Aktualizacja	Nr działu	Polecanie	Powierzchnia [ha]	Użytek lub klasa		Nr KSA lub inne dokumenty
				Kod	Pow. [ha]	
2	017	-	0.29	0	0.29	TR1D00007908/3
identyfikator: 120401_2 0001.017						
Razem powierzchnia działu:			0.29	ha		
Stwierdzenie:			dzielnica własna			

UWAGA: W jednostce znajdują się jeszcze inne działy.

Opisanie klas i udziałów
01 - inne formy zabudowania

Wypisany wypis z rejestru gruntów nie podlega opłacie, z wyjątkiem
wypisów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie opłat
(Dz. U. z 2010 r. Nr 205, poz. 1884 z późniejszymi zmianami)



(pieczęć urzędowa)

Dąbrowa Tarnowska, dnia 28.02.2012

STAROSTA
Dąbrowa Tarnowska
Gmina, Ruchliwość, Sąd
Kancelaria Starosty

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)
data i podpis

Opis do projektu zagospodarowania działki

- 1. Przedmiot inwestycji:** remont ogrodzenia działki kościoła parafialnego w Bolesławiu oraz remont i przebudowa drogi procesyjnej wraz z dojściami i opaską wokół kościoła;
- 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu:** działka Nr 817, położona w centrum wsi gminnej Bolesław, jest zabudowana murowanym budynkiem zabytkowego, renesansowo-barokowego kościoła parafialnego pw św. Wojciecha Biskupa i Męczennika. Kościół jest orientowany, usytuowany przy drodze powiatowej, na miejscu dawnego cmentarza przykościelnego. Po stronie wschodniej do działki kościelnej przylegają zabudowania plebańskie. Jest to kościół murowany z kamienia i cegły, z przyporami przy ścianach nawy i prezbiterium, tynkowany, jednonawowy, z węższym prezbiterium zamkniętym absydą. Po bokach prezbiterium znajdują się przybudówki (zakrystie), po bokach nawy dwie symetryczne kaplice: po stronie południowej kaplica grobowa Ligezów 1605 roku, po północnej - kaplica dobudowana w XIX wieku. Od strony zachodniej kruchta. Dachy kościoła siodłowe, pokryte dachówką ceramiczną. Prezbiterium przekryte sklepieniem kolebkowym z lunetami, nad nawą otynkowane sklepienie pozorne, nad neorenesansową kaplicą Ligezów kopuła na pendentywach. Kościół otoczony jest starodrzewem, głównie lipami, oraz nasadzonymi wtórnie drzewami iglastymi. Działka kościelna jest ogrodzona ogrodzeniem z przesł stalowych kutych, rozwieszonych pomiędzy betonowymi słupkami z czapami betonowymi malowanymi farbą, imitującymi pokrycie z dachówki, z murkiem murowanym z cegły i przekrytym wtórnie potężną betonową płytą z kapinosami. Na działkę kościelną prowadzi dwie bramy: południowa i zachodnia, zawieszone na murowanych z cegły słupkach zwieńczonych dekoracyjnymi czapami; bramy kute, z ozdobnym detalem. Ogrodzenie to zostało wykonane na początku XX wieku i jest w złym stanie technicznym. W ogrodzenie od strony południowej wbudowana jest murowana dzwonnica z początku XX wieku, w formie potrójnej arkady. Kościół obiega wykończona betonem droga procesyjna. Opaska kościoła została wykonana podczas ostatniego remontu z czerwonej, betonowej kostki brukowej, szpecącej otoczenie pięknie utrzymanego i odnowionego kościoła. Działka kościelna poza drogą procesyjną jest zagospodarowana trawnikiem, w którym umieszczono punktowo reflektory iluminujące bryłę kościoła.

3. **Projektowane zagospodarowanie działki:** w ramach planowanej inwestycji projektuje się remont i przebudowę obejścia kościoła po istniejącej trasie oraz wymianę nawierzchni z betonowej na kostkę granitową w kolorze piaskowym z płytami trawionymi z granitu pośrodku oraz remont ogrodzenia działki kościelnej poprzez wymianę murku, słupków pośrednich i słupów przy bramach wraz z zamontowaniem odnowionych i przemalowanych przesel oraz odnowionych i poszerzonych skrzydeł bram. W II etapie projektuje się wykonanie oświetlenia obejścia kościoła stojącymi stylowymi lampami.
4. **Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki:** adaptuje się istniejące zagospodarowanie terenu bez istotnych zmian;
5. Teren działki zabudowanej budynkiem kościoła wraz z samym obiektem kościoła zostały wpisane do rejestru zabytków dawnego woj. tarnowskiego pod nr A-328 z dnia 6 grudnia 1971 r.
6. Terenu planowanej inwestycji nie obejmuje strefa górnicza.
7. Planowana inwestycja nie spowoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. Oddziaływanie planowanej inwestycji zamyka się w granicach własności.

Projektował i wykonał: 
mgr inż. Andrzej Gajda
ul. Wolna 40a/40b I
33-400 Olszewska, Tarnobrzeg
tel. 71 72 22 22

Opis techniczny

Dane ogólne :

Planowana inwestycja to remont i przebudowa drogi procesyjnej na terenie działki Nr 817, remont ogrodzenia powyższej działki poprzez wymianę (odbudowę) murku i słupków wraz z zamontowaniem odnowionych przęseł ogrodzenia i poszerzonych skrzydeł dwóch istniejących bram, a w II etapie - zamontowanie lamp oświetlających obejście kościoła; lampy winny być wybrane z katalogu przy udziale służb konserwatorskich.

Obejście kościoła jest aktualnie utwardzone betonem, częściowo wykruszonym, nierównym, o spadkach w kierunku budynku kościoła. Podczas ostatniego remontu wykonano opaskę wokół kościoła, z czerwonej kostki brukowej betonowej, nie pasującą do charakteru i wyglądu zabytkowego kościoła. Działka jest ogrodzona **ogrodzeniem** z przęseł stalowych kutych, rozpiętych pomiędzy betonowymi słupkami w rozstawie 7,00 - 7,50 m, ze słupkiem stalowym pośrodku, posadowionych na murku z cegły, zwieńczonym dwuspadową płytką betonową o dużych kapinosach. Od strony zachodniej i południowej dwie bramy o szerokości aktualnie ok. 2,50 m, zawieszone na murowanych słupach z fugowanej cegły, zniszczonych i wykruszonych, zwieńczonych fantazyjnymi czapami betonowo-ceglanymi. Od strony wschodniej furtka prowadząca do plebanii. Ogrodzenie to jest w złym stanie technicznym; elementy stalowe pogięte, zardzewiałe, słupki pośrednie z betonu o topornej, prymitywnej formie i wykonaniu nie pasują do otoczenia zabytkowego renesansowo-barokowego kościoła. Rozstaw słupków nieregularny, średnio 7,00 - 7,50 m. Murek wykruszony, z odparzonymi tynkami, popękany i odchylony od pionu (szczególnie po stronie północnej). Przęsła stalowe kute malowane kilkakrotnie bez zdejmowania kolejnych warstw farby, aktualnie w rudym kolorze, miejscami pogięte, ze śladami rdzy, odchylone od pionu. Murek zbyt płytko posadowiony częściowo się zapadł, ogrodzenie miejscami wybrzuszyło i pochyliło się na zewnątrz, pokryty jest mchami i pleśniami. Dwie główne bramy zbyt wąskie dla bezpiecznego i wygodnego korzystania z kościoła; ich szerokość wynosi aktualnie 2,30-3,00 m, skrzydła stalowe kute zawieszone są na murowanych z cegły słupkach, wyższych od słupków ogrodzenia i o bogatszej formie. Skrzydła bram są odchylone od pionu (obwisły), częściowo zniszczony jest detal w formie liści, ramy bram całkowicie przerdzewiały i zmieniły geometrię.

Roboty remontowe obcięcia kościoła:

- ## Roboty remontowe ogrodzenia:

- zdemontować przęsla stalowe kute ogrodzenia, oczyścić, uzupełnić i zakonserwować poprzez galwaniczne cynkowanie, wymalować proszkowo na kolor brązowo-czarny;
- zdemontować bramy, skrzydła rozebrać, wymienić ramy na szersze (każde skrzydło szersze ok. 80 cm), zachować środkową, wyższą i zwieńczoną liśćmi część skrzydeł, dodać po bokach brakujące elementy stanowiące wieńce powtórzenie elementów (sztachet). Czołocę zakonserwować jw. i wymalować na kolor brązowo-czarny (kolor gorzkiej czekolady);
- rozebrać słupki pośrednie ogrodzenia i ceglany muręk, rozebrać słupki murowane okalające bramy;
- wykonać nowy muręk betonowy, wylać nowe słupki pośrednie ogrodzenia i słupki przy bramach, wg niniejszego opracowania;
- osadzić odnowione, zakonserwowane i wymalowane na kolor brązowo-czarny przęsla stalowe kute, zawiesić odnowione skrzydła bram;
- wykończyć muręk i słupy pomiędzy przęslami oraz przy bramach piaskowcem bezpoinowo, wykonać ozdobne czoły kamienne nad słupami przy bramach;

Wszelkie wątpliwości oraz ew. drobne, nieistotne odstępstwa od niniejszej dokumentacji należy rozstrzygnąć na bieżąco przy udziale projektanta i służb konserwatorskich.

INFORMACJA

**DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
przy remoncie ogrodzenia kościoła parafialnego w Boleśławiu,
oraz remoncie drogi procesyjnej;**

Lokalizacja: działka Nr 817 w Boleśławiu;
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka w Boleśławiu;
Projektant: Elżbieta Langer, Bochnia, ul. Konstytucji 3-Maja 27/19

(podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 126, poz. 2124)

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- zabezpieczenie placu budowy;
- roboty rozbiórkowe i demontaż elementów przeznaczonych do remontu;
- realizacja remontu etapowo, wg niniejszego opracowania;

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

działka będąca terenem planowanej inwestycji jest zabudowana załytkowym, renesansowo-barokowym, muirowanym obiektem kościoła pw św. Wójciecha Bł; jest ona ogrodzona ogrodzeniem z prześł stalowych kutych na słupkach betonowych i ceglanych (bramy), planowanym do remontu w ramach niniejszej inwestycji wraz z remontem i przebudowa drogi procesyjnej na terenie działki kościelnej;

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

zagospodarowanie działki ocenia się jako proste, nie przewiduje się zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych:

Ze względu na charakter prac - nie występują;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych:

roboty szczególnie niebezpieczne nie występują na tej budowie, nad bezpieczeństwem podczas realizacji robót budowlanych winien czuwać kierownik budowy i w wypadku stwierdzenia zagrożenia - przewidziane w

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót remontowych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia - nie dotyczy.

ELŻBIETA LANGER
ul. Konstytucji 3-Maja 27/19
01-650 Warszawa
tel. 22 629 10 10, 22 629 01 00, 22 629 01 01
e-mail: el.langer@wp.pl



Projekty remontu konserwatorskiego wykonał i drugi poziomowej kadencji
wykonano na licencjonarza/na z siedzibą w Warszawie, ul. Twardowskiej 17


Keywords: Family Business, Entrepreneurship, Small Business, Management, Entrepreneurship Education

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 391–397

Abstract—The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week training program on the heart rate (HR) and energy expenditure (EE) of sedentary, middle-aged women. The subjects were 12 sedentary women, 40 to 50 years of age, who were randomly assigned to a 12-week training program or a control group. The training program consisted of three sessions per week, each lasting 30 minutes, and included a combination of aerobic and resistance exercises. The control group consisted of 12 sedentary women who did not participate in the training program. The HR and EE were measured at rest and during the training sessions. The results showed that the training program significantly increased the HR and EE of the subjects compared to the control group. The HR increased from 68 to 78 beats per minute, and the EE increased from 1.2 to 1.8 kcal per minute. These findings suggest that a 12-week training program can effectively increase the HR and EE of sedentary, middle-aged women.



Przekrój przez słupkę przy bramie

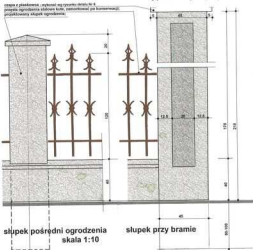

4. Projekt remontu bramy skala 1:10

Projekt remontu konserwatorskiego ogrodzenia i drogi prowadzącej do kościoła parafialnego przy ul. Wąjskiej 8M na dziale Nr 457 w Gminie K-Tarnobrzeg

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka przy ul. Wąjskiej 8M w Tarnobrzegu

Projektant:
mgr inż. Elżbieta Łajsz
ul. 100-lecia 100 25-001 Tarnobrzeg
tel. 71 711 11 11
e-mail: elzbieta.lajsz@tarnobrzeg.pl

Inwentaryzacja fotograficzna ogrodzenia działki kościelnej



Wzrost typowego przepływu skalnego łupka, rozciągającego się wzdłuż linii przelotu i podłożu na skłapiu skalnym (zestawienie przepływu przepływu skłapiu T 50 - T 50 m, podłożu skłapiu i podłożu) na kółko ciemny brąz. (Bokier goździki, czarna ciemna) lub ciemny ciemny brąz, ciemnego nie rozciąga skłapiu, wykładnika muru i ogrodzenia.



Zamek i klamka bramy po stronie zachodniej (Nr 1 na projekcie zagospodarowania)

Brama Nr 1 - otwór skłapiu (bramy przepływu skłapiu 1,00 m, planuje się poszerzenie bramy do skłapiu i 4 (5) przepływu skłapiu oraz z rozciągnięciem przepływu skłapiu na bramy - skłapiu płaskim płaskim (zestawienie), rozciąganie bramy.



Widok statystyki planuje się wyznaczyć murów i słupków, przeznaczonych przebieg statystyki budowlanej.



Planuje się wyznaczyć na teren planów (Nr 2 na projekcie zagospodarowania).



Planuje się wyznaczyć na teren planów (Nr 2 na projekcie zagospodarowania).



Planuje się wyznaczyć na teren planów (Nr 2 na projekcie zagospodarowania).

Inwentaryzacja fotograficzna ogrodenia i obejścia kościoła



Widok kościoła od strony zachodniej – główny wejście i brama Nr 1;



Widok od strony południowej i na bramę Nr 2



Brama od strony południowej o szerokości 3,00 m, górną część muru wykonaną z cegły, 40x40 cm i wysokością 2,20 m, planując się wykonanie obrotowego posadowienia, posadowienie bramy do szerokości 4,20 m.



Istniejące ogrodzenie – przęsla stalowe kute i zamocowane do betonowych słupków



Istniejący słupki betonowe z czajką wykonaną z betonu w formie i malowaną farbami



Widok na drogę prostejną wykonaną z betonu, planowana do asfaltowania